

# Montagehandleiding dakgoot

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Neem contact op via +31 (0) 599 417 444

 
## 1 Materialen & controle

### Materialen

Gebruik altijd de bijgeleverde materialen. Dit voorkomt montageproblemen.




**A**  
**Schroef met ring**




**B**  
**Torx schroef**  
3,8x35 mm




**C**  
**Kruiskop schroef**  
3,9x25 mm

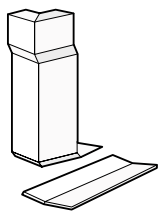

**D**  
**Buitenhoek**  
Tweedelig

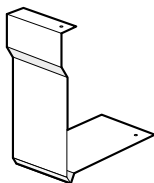

**E**  
**Omzetbeugel**

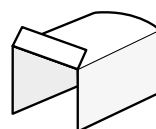

**F**  
**Slabbe**  
Te buigen in vorm





**G**  
**Lijm**  
PVC

### Controle

Verwijder de beschermfolie vóór montage om dit product te inspecteren op beschadigingen en de juiste maatvoering conform de opdracht.

### Bewerking

Gebruik een zaagblad met een fijne vertanding bij het bewerken van de goot om schade te voorkomen.

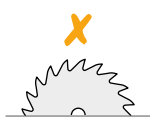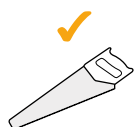

## 2


# Opslag & transport

### Opslag

Ondersteun de dakgoot minimaal elke 2 meter en zorg dat deze de grond niet raakt. Draai de goot om met het steekpijpje naar boven of horizontaal.

### Transporteren

Zorg voor een goede ondersteuning van de goot tijdens transport. Hiermee voorkomt u eventuele breuken. Til de goot **niet** op aan de eindkappen of hoeken.

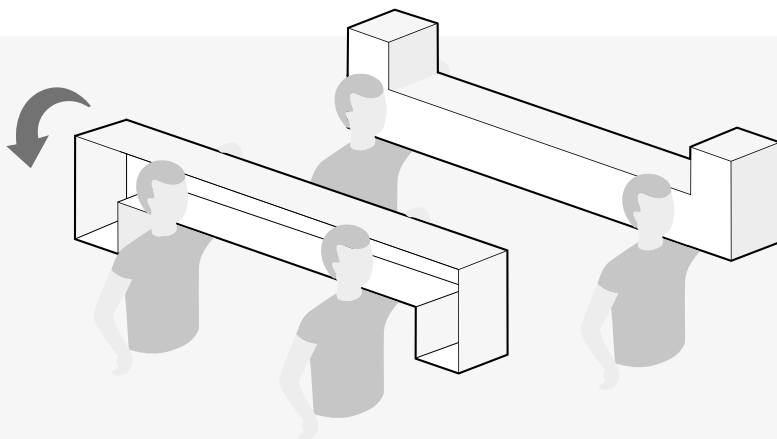

## 3


# Montage

### Plaatsen

Breng de goot naar de gewenste positie. Zorg voor een goede ondersteuning en plaats deze vervolgens waterpas.

### Montage

Schroef de goot eerst handvast op de uiteinden met de bijgeleverde (A) montageschroeven en gebruik alleen de voorgeboorde montagegaten. Schroef daarna de overige schroeven handvast.

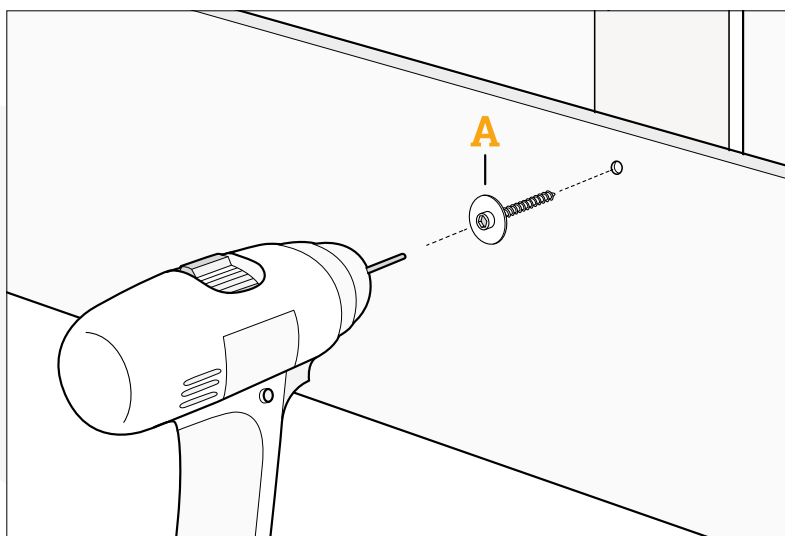

### HWA-uitloop

Wanneer de goot op zijn plaats bevestigd is kunt u de HWA buis aansluiten op het steekpijpje.


### Brengt u de HWA-uitloop zelf aan?

Kijk dan op [www.polytech.nl/downloads](http://www.polytech.nl/downloads)

## Twee delen afwerken


### Rechte afwerking

Gebruik de schroeven (B en C) om de omzetbeugel (E) over de beide uiteinden van de goot te bevestigen. Plaats de bol gevormde slabbe (F) vervolgens over beide eindkappen.

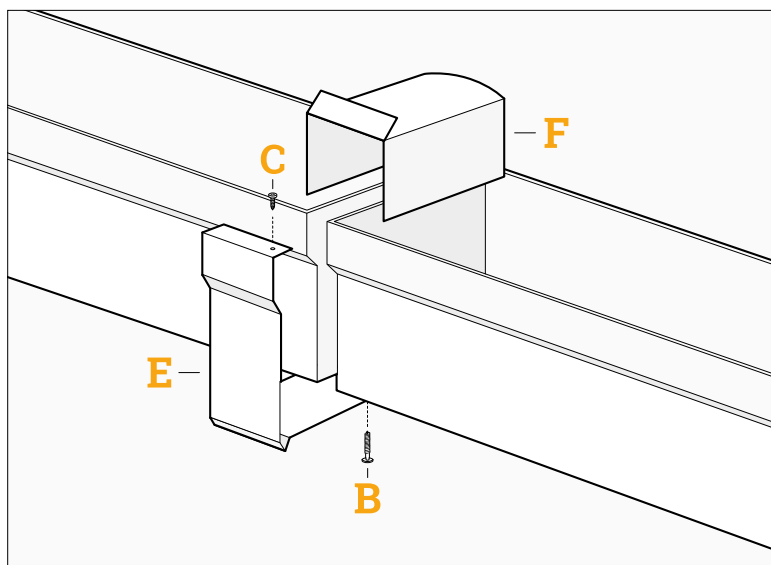

### Buitenhoek afwerking

Lijm één zijde aan de goot vast met PVC-lijm (G). Plaats vervolgens de buitenhoek (D). Plaats daarna de bol gevormde slabbe (F) over beide eindkappen.

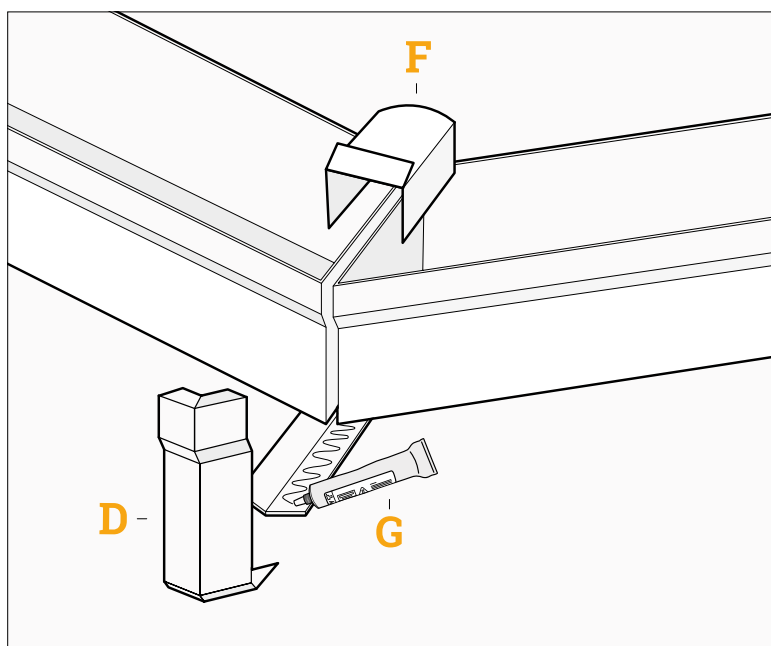


### Twee delen

Houdt tussen de twee delen een afstand aan van ca. 2 mm per strekkende meter goot. Eindkappen dienen **niet** met elkaar verbonden te worden doormiddel van schroeven, kit, pur, etc.

## Goot met hoeklassen


### Werking

Zorg voor voldoende ruimte tussen de muur en de goot. De goot werkt namelijk bij verschillende temperaturen. Bevestig vervolgens de laatste montageschroeven (A) handvast.

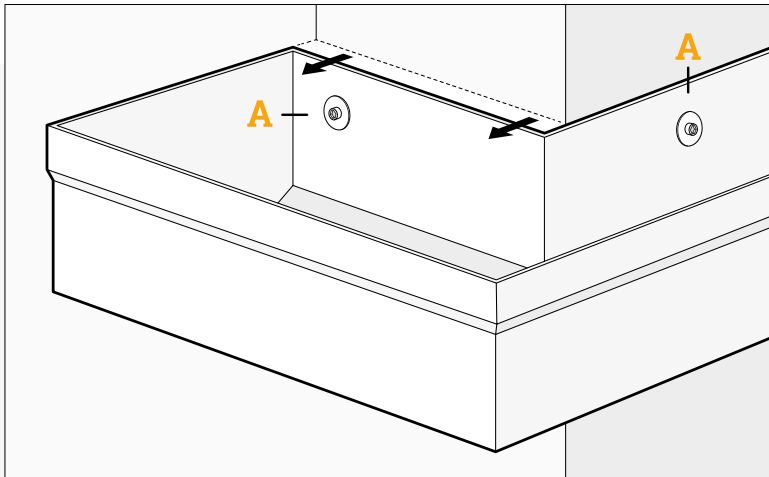


### Dubbele hoeklas

Bij een dubbele hoeklas, plaats de schroef in het montage-oog. Draai de schroef niet helemaal aan.

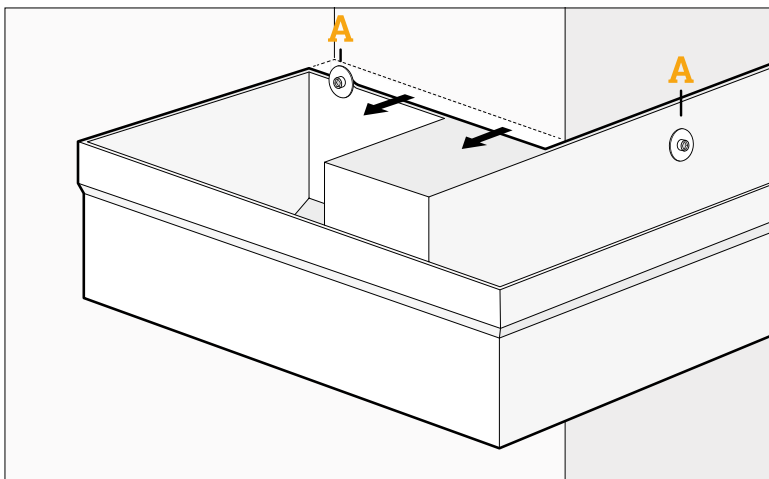


(!) Monteer de goot met hoeklassen **niet** strak tegen de muur.

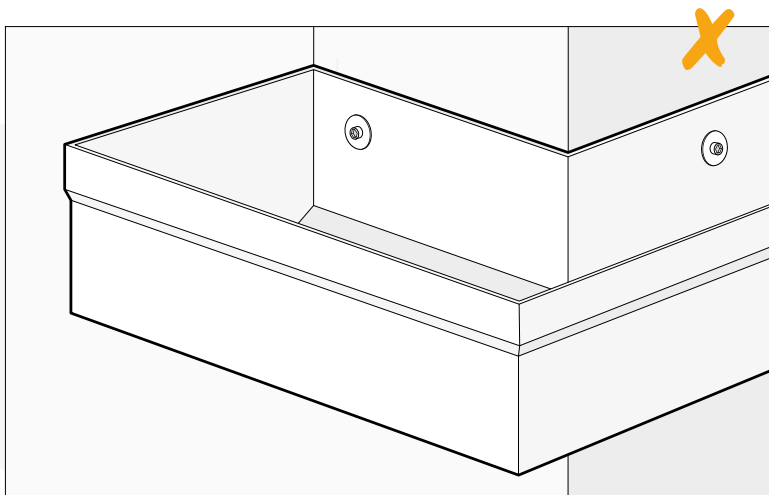

## Goot met plafondplaat

De prefab bakgoot geleverd met plafondplaat kan bevestigd worden aan de dakplaat met behulp van 6,5 x 65 mm montageschroef.

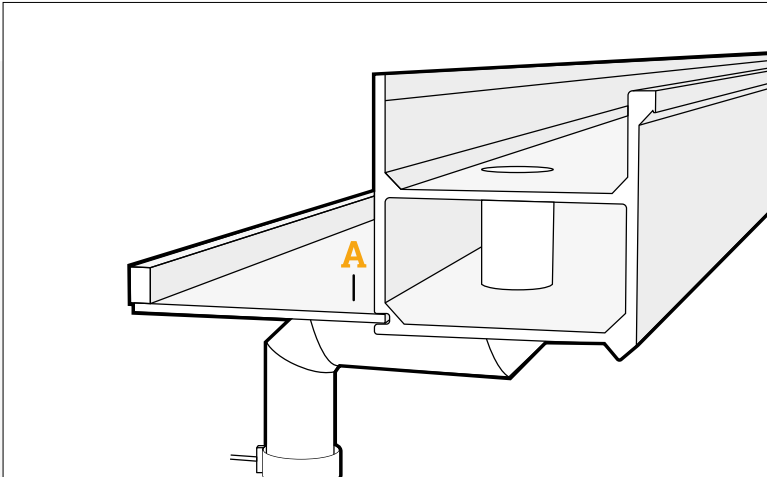

- (!) Wanneer het platpaneel (A) niet soepel in de uitsparing geschoven kan worden is dit eenvoudig op te lossen door met een schaaflangs de lange kant van het platpaneel te gaan en er een klein laagje vanaf te schaven.

Heeft u nog vragen over het monteren van de dakgoot? Neem dan contact op.